ねじ込み形小形比例二方弁/三方弁

VM5302A **/VM5303A **

ねじ込み形小形比例弁VM53シリーズは、空調機などで冷温水を制御するねじ込み接続形二方弁と三方弁です。

バルブ本体には青銅を用い、流体に触れる部分はステンレスや 腐食に強い材質を用いています。

空調機の制御に最適なCv値と大きさを有しています。

本製品は専用アクチュエータ MM53*0A****(注)と組み合わせて使用します。

(注) 専用アクチュエータ MM53*0A****の配線方法やその他の仕様に ついては、専用アクチュエータ MM53*0A****の仕様/取扱説明書 をご参照ください。



二方弁

特 長

- (1) 小形・軽量なため、空調機内の限られたスペースにも設置することができます。
- (2)本体は青銅製、流体圧力1.6 MPaで使用できます。
- (3) 専用アクチュエータ MM53*0A ****との着脱は、工具 なしで簡単に行え、調整は不要です。
- (4) 流量特性は、二方弁がイコールパーセント特性、三方弁 がリニア特性です。



三方弁

重要!!・本製品を弊社以外のコントローラと組み合わせて 使用する場合は、弊社販売員にご相談ください。

安全上の注意

で使用前に本説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 お読みになったあとは、本説明書はいつでも見られる所に必ず保存してください。

使用上の制限、お願い

本製品は、一般機器での使用を前提に、開発・設計・製造されています。

本製品の働きが直接人命にかかわる用途および、原子力用途における放射線管理区域内では、使用しないでください。

特に ●人体保護を目的とした安全装置 ●輸送機器の直接制御(走行停止など) ●航空機 ●宇宙機器など、安全性が必要とされる用 途に使用する場合は、フェールセーフ設計、冗長設計および定期点検の実施など、システム・機器全体の安全に配慮した上で、ご使用 ください。

システム設計・アプリケーション設計・使用方法・用途などについては、弊社担当者にお問い合わせください。 なお、お客様が運用された結果につきましては、責任を負いかねる場合がございますので、ご了承ください。

♠注意

- ●・本製品は仕様に記載された使用条件(温度、湿度、振動、衝撃、取付方向、雰囲気など)の範囲内で使用してください。 故障の原因となる恐れがあります。
- ●・アクチュエータ、バルブとその諸部品が腐食するようなガス、爆発性ガスを含む雰囲気での設置、使用は避けてください。 故障の原因になります。
- ●・本製品は寿命の範囲内で使用し、過度な動作回数にならないように計装してください。 寿命を超えて使い続けると火災や故障の原因となる恐れがあります。
- ◆ ・本製品を保管する場合は、梱包された状態で保管してください。 梱包がない状態で保管すると、汚損や破損の原因になることがあります。
- 取り付けや結線は、安全のため、計装工事、電気工事などの専門の技術を有する人が行ってください。
- ・本製品は正しい取付姿勢になるように配管し、過度な締め付けや、不適当な保持はしないでください。 バルブ本体を損傷する恐れがあります。
- ・本製品の配管後は、必ず接続部などから漏れのないことを確認してください。 配管が適切に行われていないと、流体の漏れを生じる恐れがあります。
- ・配管時は、管内に異物が残らないようにしてください。 また、配管後は、フラッシングして管内の異物を取り除いてください。 管内に異物が混入すると、故障の原因となります。
- **●・バルブに配管をねじ込む際は、過度のねじ込みを行わないでください。** バルブ内部を破損・変形させ、外部漏れや動作不良の原因となります。
- 流体は凍結させないでください。 バルブ本体などを損傷し、漏れの原因となります。
- √・本製品を蒸気コイル、高温水コイルなどに隣接して取り付けないでください。 高温の輻射を受けてアクチュエータ部が、動作不良の原因となる恐れがあります。

必ず上流側に流体に合ったストレーナ(40メッシュ以上)を接続してください。

- ・本製品を高温水に使用する場合、本体に不用意に触らないでください。 本体が高温になっているため、やけどを負う恐れがあります。
- ・本製品を分解しないでください。 故障の原因になります。
- ・本製品が不要になったときは、産業廃棄物として各地方自治体の条例に従って適切に処理してください。 また、本製品の一部または全部を再利用しないでください。
- ↓ ・本製品はVYシリーズと同等規格品です。

ねじ込み形小形比例二方弁/三方弁

形番構成

■二方弁


基礎形番	材	質		接続口径	内 容
VM 53					小形比例二方弁
	()			青銅
			2 A 10		固定
				11	15 A
				12	15 A
				22	20 A
				23	25 A
				31	32 A
				41	40 A
				42	40 A

■三方弁

基礎形番	材 質		接続口径	内 容
VM 53				小形比例三方弁
	0			青銅
		3 A 10		固定
			21	20 A
			22	20 A
			23	25 A
			31	32 A
			41	40 A

外形寸法図(単位:mm)


■二方弁

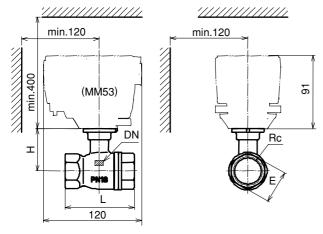

形番	外形寸法						
ル田	DN	Rc	L(mm)	H(mm)	E(mm)		
VM5302A1011	15	1/2	63	48	27		
VM5302A1012	15	1/2	63	48	27		
VM5302A1022	20	3/4	72	50	33		
VM5302A1023	25	1	85	54	40		
VM5302A1031	32	1.1/4	99	69	40		
VM5302A1041	40	1.1/2	109	72	55		
VM5302A1042	40	1.1/2	109	72	55		

図1 アクチュエータ組付寸法図 (mm)

■三方弁

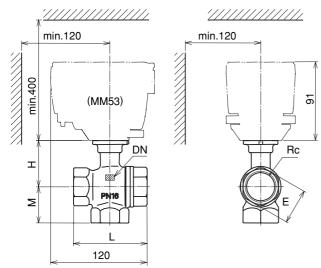

			/
图2	アクナユエー	-夕組付寸法図	(mm)

形番	外形寸法							
ル 田	DN	Rc	L(mm)	H(mm)	E(mm)	M (mm)		
VM5303A1021	20	3/4	72	50	33	36		
VM5303A1022	20	3/4	72	50	33	36		
VM5303A1023	25	1	85	54	40	42		
VM5303A1031	32	1.1/4	99	69	49	50		
VM5303A1041	40	1.1/2	109	72	55	52		

仕 様

■二方弁

■ —刀开 項 目									
形式	二方針	・ ねじ込み接続	売						
専用アクチュエータ	MM5	MM53*0A***							
定格圧力	1.6MF	1.6MPa							
接続口径、Cv値、		形番		接続口径	Cv値	クローズオフレイティング			
クローズオフレイティング	VM53	VM5302A**		15A	2.5	1MPa			
			12		4				
			22	20A	6.3				
			23	25A	10				
			31	32A	16	0.5MPa			
			41	40A	25				
					40				
取付姿勢	アクチ	ュエータ正立た	から90度	横向き、ただし屋外設置に	ま正立のみ				
開度指示	バルフ	ブステムに表示							
工場出荷時位置	開度1	00% (バルブ全	È開)						
適用流体	冷温才	く・ブライン(グ	リコール	濃度50%以下)					
流体温度	0℃~	100℃*1							
流量特性	イコー	ルパーセント特	寺性						
レンジアビリティ	100 :	1							
全閉時漏洩量	定格C	v値の0.01%(ただし、\	/M5302A**11、VM530	2A**12はCv	6.3の0.01%)			
主要部材質	No.	名利	Ţ.	VM5302A					
	1)	ボディ		青銅鋳物 (CAC406)					
	2	ボディ		青銅鋳物 (CAC406)					
	3	シートリング		PTFE					
	4	ボール		ステンレス鋼鋳物(SCS13)					
	(5)	ステム		ステンレス鋼(SUS303)					
	6	ロリング		EPDM					
質量(kg)*2	VM53	302A**	11	0.4					
			12						
			22	0.6					
			23	0.8					
			31	1.2					
			41	1.5					
			42						

*1 ただし、流体の凍結なきこと *2 アクチュエータは含みません

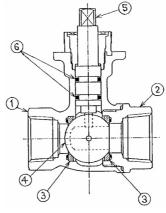


図3 バルブ材質と構造

仕 様

■三方弁

項目		仕 様							
形式	三方弁	三方弁、ねじ込み接続							
専用アクチュエータ	MM53	MM53*0A***							
定格圧力	1.6MF								
接続口径、Cv値、		形 番		接続口径	Cv値	クローズオフレイティング			
クローズオフレイティング	VM53	103A**	21	20A	4.0	0.5MPa			
			22		6.3				
			23	25A	10				
			31	32A	16	0.3MPa			
			41	40A	25				
取付姿勢	アクチ	ュエータ正立カ	ら90度	横向き、ただし屋外設置に	は正立のみ				
開度指示	バルフ	ブステムに表示							
工場出荷時位置	Αポー	ト全開							
適用流体	冷温水	く・ブライン (グリ	リコール	濃度50%以下)					
流体温度	0℃~	100℃*1							
流量特性	リニア	特性							
レンジアビリティ	30 : 1								
全閉時漏洩量	定格C	v値の0.01%(<i>t</i>	こだし、\	/M5303A**21はCv6.3	の0.1%)				
主要部材質	No.	名 称		VM5303A					
	1	ボディ		青銅鋳物(CAC406)					
	2	ボディ		青銅鋳物(CAC406)					
	3	シートリング		PTFE					
	4	ボール部分		ステンレス鋼鋳物(SCS13)					
	(5)	ステム		ステンレス鋼(SUS303)					
	⑥ 0リング			EPDM					
質量(kg)*2	VM53	/M5303A** 21		0.7					
			22	1					
			23	0.9					
			31	1.4					
			41	1.7					

- *1 ただし、流体の凍結なきこと *2 アクチュエータは含みません

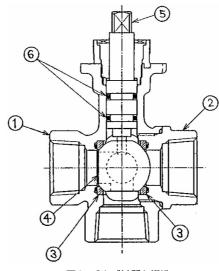


図4 バルブ材質と構造

取 付

注 意

- ・本製品は正しい取付姿勢になるように配管し、過度な締め付けや、不適当な保持はしないでください。バルブを損傷する恐れがあります。
- ●・本製品の配管後は、必ず接続部などから漏れのないことを確認してください。

配管が適切に行われていないと、 流体の漏れを生じる恐れがあります。

●・配管時は、管内に異物が残らないようにしてください。また、配管後は、フラッシングして管内の異物を取り除いてください。

管内に異物が混入すると、故障の原因となります。

■取付上の注意事項

(1) バルブの上流側にストレーナ (40メッシュ以上) を設置し、 異物 を取り除いてください。

個々のバルブ直前にストレーナを設置できない場合には、各系統 毎の送水枝管部にストレーナを置き、異物を取り除いてください。

(2) バルブに表示してある矢印の方向に流体が流れるように設置してください。

■取付場所

⚠注 意

- ●・アクチュエータ、バルブとその諸部品を腐食するような酸化 ガス、爆発性ガスを含む雰囲気での使用は避けてください。 故障の原因になります。
- ○・本製品を蒸気コイル、高温水コイルなどに隣接して取り付けないでください。

高温の輻射を受けてアクチュエータ部が、動作不良の原因となる恐れがあります。

(1)保守、点検の行える位置に取り付けてください。 保守・点検の行える最小余裕寸法を図1~図2に示します。 天井裏に設置する場合は、バルブ周囲50cm以内に点検口を設けて ください。

また、バルブ下部にドレンパンを配してください。

(2) 水圧衝撃 (ウォータハンマー) が生じる配管や、配管内にスラグ などが溜まりやすい個所には取り付けないでください。

■取付姿勢

正立から横向き (90度傾斜) まで任意の姿勢で設置できます。 アクチュエータがバルブよりも下方に位置することのないように本製品を設置してください (図5~図6参照)。

ただし、屋外に取り付ける場合は、正立に設置してください。

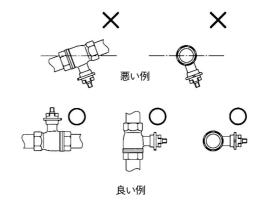


図5 取付姿勢(二方弁)

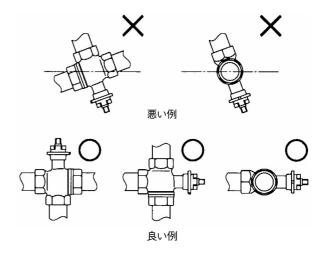


図6 取付姿勢(三方弁)

取 付

■配管

- (1) 本製品にはバイパス配管を設け、流入側、流出側、およびバイパス側にはそれぞれ仕切りバルブを設置してください。また、流入側にはストレーナを取り付けてください。
- (2) 管の切断、ねじ切りなどの際の切りくずやバルブねじ込み用の材料が管中に入らないようにしてください。 切りくずがかみ込み、バルブが完全に閉止しなかったり、シートに傷をつけ、漏れの原因になることがあります。
- (3) 液状の固化型シール剤やシールテープなどを余分に付け過ぎて、 バルブ内へ流入することがないように施工してください。 シール剤やシールテープがかみ込み、バルブが完全に閉止しな かったり、シートに傷をつけ、漏れの原因になることがあります。
- (4) 配管取付時には、配管をねじ込む側のバルブをスパナなどでつかみ、配管をねじ込んでください(図7参照)。 このとき過度のねじ込みを行わないでください。 管の推奨ねじ込みトルクは表1を参照してください。

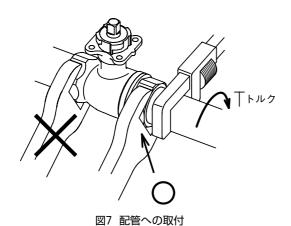


表1 管ねじ込み推奨トルク

接続口径	15A	20A	25A	32A	40A
Tトルク(N·m)	40	60	100	120	150

(5) 初めての通水時には、管路中の異物やごみなどを流し去る(管路の清掃) ため、あらかじめ必ず比例弁を開度100%(全開)にしてから、最大流量でフラッシングを行ってください。 工場出荷時は開度100%(全開)です。

■流体の流れ方向

(1)混合:A、B→AB分流:AB→A、B

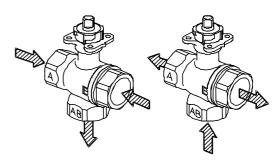



図8 流れ方向

(2) A ポート側、B ポート側の確認方法

保温材が巻かれていないときは、バルブ本体の鋳出し文字で 確認してください。


保温材が巻かれているときには、バルブ本体上部の突起を目印 に判断してください。

突起側がBポート側です。

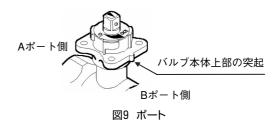

■保温施工

保温施工は図10の 2000 の範囲内で処理してください。 アクチュエータとの接続部分が保温材で隠れないように施工してください。






図10 保温施工範囲

■工場出荷時の位置

工場出荷時は、開度100%(全開)です。

専用アクチュエータ MM53*OA****との接続(図11参照)

- 重要!!・アクチュエータとバルブは90°ごと接続できますが、図11 に示すように工場出荷時のアクチュエータおよびバルブ の開度を必ず確認してください。
 - ・アクチュエータ接続位置の変更は、必ずバルブ開度、アクチュエータ開度がともに100% (全開)の位置で行ってください。
 - ステム側面の丸穴が、アクチュエータ接合面にある凸部の 方向に向きます。
 - ・バルブ開度とアクチュエータ開度が異なる状態で組み付けられると、バルブが全開または全閉状態で止まっているのに、さらに回転力を生じるため、アクチュエータ内部のギアが破損します。
 - ・バルブ開度とアクチュエータ開度が異なる状態で組み付けると、逆動作などが発生し、正しい制御動作が行えません。

(2) ロックレバーを図13のように右端まで動かしてください。




(3) バルブステムが100の位置にあることを確認してください。 バルブステムが100の時にはステム側面の丸穴がアクチュエータ 接合面の凸部の方向を向きます。(図11の a 部参照)



図14 バルブシステム


- (4) MM 53*0 A ****をバルブ (VM 53シリーズ) に接続してください。
 - バルブの4つ穴にアクチュエータの凸部を合わせてください。 (図14参照)
- (5) ロックレバーを図15のように左端(目印)まで動かしてください。

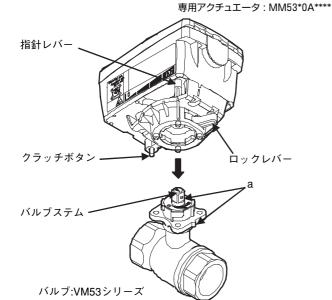

(注)動作中にクラッチボタンを押さないでください。 保温がクラッチボタンや指針レバーに当たらないようにしてください。

図11 アクチュエータへの組付

(1) クラッチボタンを押しながら、指針レバーを100まで動かしてください。(図12参照)

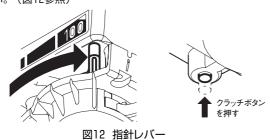

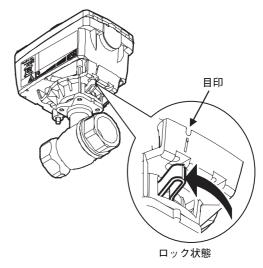


図15 ロック状態

流量特性

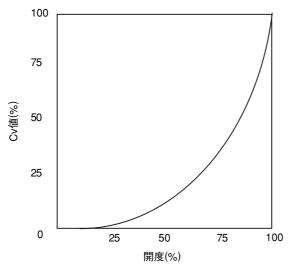


図16 流量特性図(二方弁)


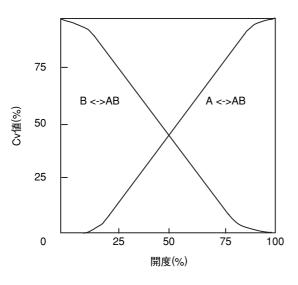



図17 流量特性図(三方弁)

計装例 (三方弁)

■分流形で使用の場合

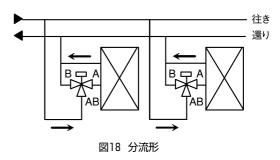

■混合形で使用の場合

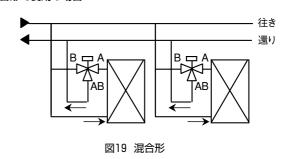

配置例(三方弁)

■分流形で使用の場合





図20 分流形

■混合形で使用の場合

(正立)



(90°倒し)




図21 混合形

保守と異常時の処置

<u></u> 注 意

- ・本製品を高温水に使用する場合、本体に不用意に触らないでください。 本体が高温になっているため、やけどを負う恐れがあります。
- (1)配管後、長期間の休止状態になるときは、1か月に1回程度本製品の開閉動作を行ってください。
- (2)表2にしたがって点検を行ってください。
- (3)6か月に1回くらいの頻度でバルブから流体の漏れの有無とアクチュエータの動作を目視点検してください。 表3における異常が発生していた場合、その現象に応じて確認してください。 以下の処置を講じても異常現象が解決しない場合、弊社販売員/サービス担当者にお問い合わせください。

表2 点検項目と方法

点検項目	点検周期	点検方法			
		・ロックレバーのゆるみがなく、バルブに組み付いているか			
外観チェック	6か月	・バルブ本体、アクチュエータの損傷チェック			
		・グランド部、配管接続部からの漏れチェック			
運転状態	CAL	・バルブの開閉がスムーズに行われているか			
建粒状態	6か月	・異常な騒音、振動がないか			
		・異常な騒音、振動がないか			
日常点検	随時	・バルブの開閉がスムーズに行われているか			
		・バルブのハンチングはないか			

表3 異常時の処置

XO MINOUNE							
異常現象	点検個所	処 置					
バルブの動作がスムーズではない	電源/入力信号の印加信号状態	電源の確認 調節器の確認					
途中で止まる	配線の状態/断線	配線の確認					
動かない	異物かみ込み	手動開閉による異物の除去					
信号全閉時に漏れがある	本資料8ページの接続手順を再確認	本資料8ページの接続手順にしたがって再組み付けを					
		行ってください					
バルブのハンチング	二次側の圧力状態、差圧状態	バルブにかかる前後圧の再設定・調整					
	制御の安定性	コントローラの制御パラメータPIDなどの設定修正					
補助スイッチが作動しない	補助スイッチのカム状態	設定のやり直し					
	配線の状態/断線	配線の確認					
アクチュエータ組付個所異音、振動	ロックレバーのロック状態	ロックレバーを閉めてください					
	ヨークに破損がないか確認	弊社販売員/サービス担当者にお問い合わせください					
二方弁:流水騒音		ポンプ送り圧と配管系統図から各ポイントにおける圧力					
		状態の検証およびVM53の騒音資料による検証					
三方弁:流水騒音	一次側の圧力状態を差圧状態	設置条件を修正する					
アクチュエータからの動作異音		弊社販売員/サービス担当者にお問い合わせください					
電圧電流入力仕様における入力信号と		入力が電圧電流仕様の場合は、閉め切りを確実に行う					
フィードバック信号の不一致		ため、入力信号が10~90%の間でバルブが0~100%					
		の動作となります。					
		そのため入力信号とフィードバック信号は一致しません					
		が、異常ではありません。					

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。